

Emne	Observation af regnvandsindtrængning på P-dæk 1
Dato	Foretaget Søndag d. 9.11.2008 kl. 13.15-13.30
Deltagere	Henrik Isidor (HI) P-laug I
Bilag	A : Foto, optaget under observationen.

Pos	Emne	Handling
01	<p>Baggrund</p> <p>Iht. Notat P-01 om "Forevisning af regnvandsindtrængning på P-dæk 1", foretager HI løbende observationer af forholdene på P-dæk 1.</p> <p>Denne observation er foretaget søndag d. 9.11.2008 ml. kl. 13.15 og 13.30, efter at det kort havde regnet forinden. DMI har endnu ikke opgjort den faldne nedbørsmængde, men søndagens vejr har været angivet til : "Skyet og i perioder regn. 8-11 grader. Frisk vind til kuling fra sy og sydvest." (Politiken)".</p>	
02	<p>Generelt</p> <p>Der kan konstateres flere fugtige pletter på dæk ved og omkring rampen ligesom der kan observeres løbende vand på underside af rampe.</p> <p>Det kan observeres at der over rammer med strækmetal ikke forefindes løskant-inddækning, således at der derfor løber slagregn fra opkanten ned og ind over de opsatte rammer med strækmetal. Underkanten af rammerne er opsat bag inddækningen af kanter på rampens overside og regnvand kan derfor finde vej ned til underside rampe.</p> <p>Det kan endvidere observeres at der bag inddækningen af kanter på rampens overside ikke er udført lukning og tætning udfør de 2 betonsøjler. Slagregn på opkanten finder derfor uhindret vej ned til de tværliggende bærejern.</p> <p>Der er yderligere observeret regnvandsindtrængning ved det øverste af de tværliggende bærejern, hvor der på overside af rampe ikke forefindes synlige inddækninger.</p> <p>Den nyligt opsatte afdækning af kanter på rampens overside må vurderes til endnu ikke at være tilstrækkelig tæt og skal eftergås, evt. ændres til anden udførelse.</p>	Sjælsø
03	<p>Videre forløb</p> <p>Observationsrapport O-02 med bilag sendes til Ole Steen Pedersen fra Sjælsø Gruppen A/S.</p> <p>Kopi sendes til bestyrelsen for P-laug I.</p>	HI

Emne	Bilag A : Foto, optaget under observationen	
Dato	Foretaget Søndag d. 9.11.2008 kl. 13.15-13.30	
Deltagere	Henrik Isidor (HI)	P-laug I

01

**Rampe -
overside**

**Afdækning
med
strækmetal i
rammer**



Slagregn fra opkant over ramme med strækmetal løber ned og ind over rammerne.

02

**Afdækning
med
strækmetal i
rammer**



Åbent bag inddækning udfor søjler



Synlig vandindtrængning ved rampe

03

Rampe
frie kant,
P-dæk 1



Synlig vandindtrængning mellem ramme og rampekant

04

Rampe -
underside



Synlig vandindtrængning før øverste tværliggende bærejern



Synlig vandindtrængning på rampe mellem P-dæk 1 og 2