
Emne	Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe
Dato	Foretaget Torsdag d. 13.03.2009 kl. 23.45
Deltagere	Henrik Isidor (HI) P-laug I
Bilag	A : Foto, optaget under observationen.

Pos	Emne	Handling
01	<p>Baggrund</p> <p>I Observation O-08 af 18.2.2009 vedr. Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe, er der oplyst en række udbedrende arbejder, der vil blive udført, når konstruktionen er tørret og vejrliget tillader det.</p>	
02	<p>Udførte udbedrende arbejder</p> <p>Det kan tirsdag d. 11.3.2009 konstateres at der samme dag er udført : Udskiftning af strækmetal med lukket plade i huller på side af rampe.</p> <p>Der er dog foretaget opsætning af faste plader ved popnitning udenpå rammerne med strækmetal og de nederste felter ved den oplukkelige port er bibeholdt med åbent strækmetal.</p>	
03	<p>Regnvandsindtrængning langs rampe</p> <p>Der kan torsdag d. 13.3 i forbindelse med nedbør torsdag aften konstateres stadig vandindtrængen langs rampen, herunder også under de tidligere udførte tætninger. (Epoxy behandling af betonopkant ved top af nedkørselsrampe samt Epoxy behandling omkring betonsøjle (og rørinstallation) ved ACU-dræn.)</p> <p>Endvidere kan der tillige observeres vandindtrængen bag dragere langs den frie kant af rampen.</p> <p>Det må desværre konstateres at de tidligere udførte tætninger både ved rampen og bag rampens opkant ved terræn ikke kan være tætte nok og bør udbedres.</p> <p>Der er under denne observation ikke foretaget observationer af øvrige områder.</p>	Sjælsø

Emne Bilag A : Foto, optaget under observationen
 Dato Foretaget Torsdag d. 13.02.2009 kl. 23.45
 Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I

02

**Udførte ud-
bedrende
arbejder**

(13.3)



Udført lukning med plader popnippet på rammer med strækmetal. (rampe fra terræn til P-dæk-1)



Nederste felter er bibeholdt åbne. Der kan observeres vandindtrængen mellem dæk og overliggende drager.

03

**Regnvands-
indtrængning
langs rampe**

(13.3)



Søjle ved rampe ml. P-dæk-1 og P-dæk-2



Vandindtrængen ved øverste bærejern.



Vandindtrængen ved væg langs rampe
(under nedkørselsrampens højre side)



Synlig vandindtrængen ved underside dæk



Synlig vandindtrængen ved rampens frie kant. Øverste felt er ikke dækket med lukket plade.



Synlig vandindtrængen.
(Underside rampe fra terræn til p-dæk -1)



Synlig vandindtrængen.
(Underside rampe fra terræn til p-dæk -1)



Vandindtrængen ved loft over søjle ved fod
af rampe ved p-dæk -2



Synlig vandindtrængen i form af løbende vand



Fugtplet på P-dæk-1 (ved port).



Synlig vandindrængen på inderside drager



Synlig vandindrængen over ikke lukket ramme (ved betonbjælke over port)



Fugtplet på P-dæk-1



Synlig vandindtrængen ved søjle på P-dæk-1



Synlig vandindtrængen på inderside drager



Synlig vandindtrængen ved søjle på P-dæk-1



Synlig vandindtrængen på inderside drager